



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com



ST-066A-15 · Rev.0

**Art.
66/A**

**Idrante soprasuolo modello EUR tipo C
profondità 900 mm (DN 50)**

*Dry barrel Pillar hydrant style EUR type C
depth 900 mm (DN 50)*



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL BULLETIN

Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY



INDICE INDEX

1. DESCRIZIONE GENERALE <i>GENERAL DESCRIPTION</i>	Pag. 3
2. CARATTERISTICHE TECNICHE <i>TECHNICAL FEATURES</i>	Pag. 3
3. DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	Pag. 4
4. COMPONENTI <i>COMPONENTS</i>	Pag. 5
5. MATERIALI <i>MATERIALS</i>	Pag. 5
6. RICAMBI <i>SPARE PARTS</i>	Pag. 6
7. DATI IDRAULICI <i>HYDRAULIC DATA</i>	Pag. 7
8. NOTA IMPORTANTE SULLA TENUTA DELL'IDRANTE <i>IMPORTANT NOTE ABOUT HYDRANT TIGHTNESS</i>	Pag. 8



1. DESCRIZIONE GENERALE

Modello idrante: idrante soprasuolo a secco modello EUR in ghisa a due sbocchi, tipo C (con linea rottura), profondità 900 mm, con sistema di drenaggio automatico antigelo.

Codici relativi a questa scheda:

1702.066—Idrante DN 50 mm con 2 sbocchi UNI DN 45

1752.066—Idrante DN 50 mm con 2 sbocchi UNI DN 45 + 1 sbocco UNI DN 70

Gli idranti di questo diametro non sono previsti dalla vigente normativa EN, che prevede un diametro minimo di DN 80.

La verifica del possibile utilizzo dei modelli sprovvisti di marchio CE resta a carico dell'acquirente.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prova idrostatica sul 100% dei pezzi secondo EN 1074-1
- Max pressione esercizio: PN 16 bar
- Flangia secondo EN 1092-2 PN 16
- Attacchi secondo UNI 810
- Tappi in ghisa filettati secondo UNI 811
- Verniciatura parte superiore: rosso RAL 3000 epossidico
- Verniciatura parte interrata: sintetico nero anticorrosione
- Prodotto in Italia presso stabilimento Bocciolone

1. GENERAL DESCRIPTION

Hydrant style: dry pillar fire hydrant style EUR, with two outlets, type C (with break system), depth 900 mm, antifreeze automatic drainage system.

Codes relating to this data sheet:

1702.066—*Fire hydrant DN 50 mm with 2 outlets UNI DN 45*

1752.066—*Fire hydrant DN 50 mm with 2 outlets UNI DN 45 + 1 outlet UNI DN 70*

This diameter of hydrant are not according to EN standard, which requires a minimum diameter of DN 80.

The purchaser shall check on his own responsibility that the product is suitable to meet requirements of the project without CE approval.


2. TECHNICAL FEATURES

- *Hydrostatic test over 100% pieces according to EN 1074-1*
- *Pressure rating: PN 16 bar*
- *Flange according to EN 1092-2 PN 16*
- *Outlet connections according to Italian standard UNI 810*
- *Blind caps in cast iron threaded according to UNI 811*
- *Coating upper part: epoxy red RAL 3000*
- *Coating underground part: black corrosion resistant*
- *Made in Italy by Bocciolone*




3. DIMENSIONI - DIMENSIONS


Vista dall'alto
Top view

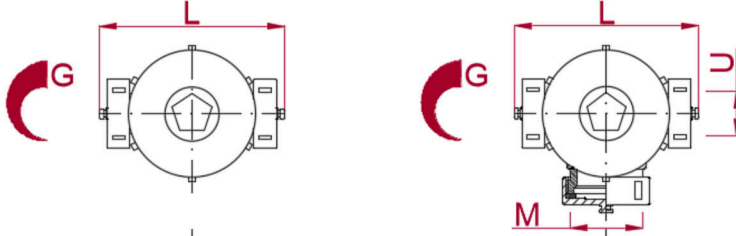

Vista frontale
Front view

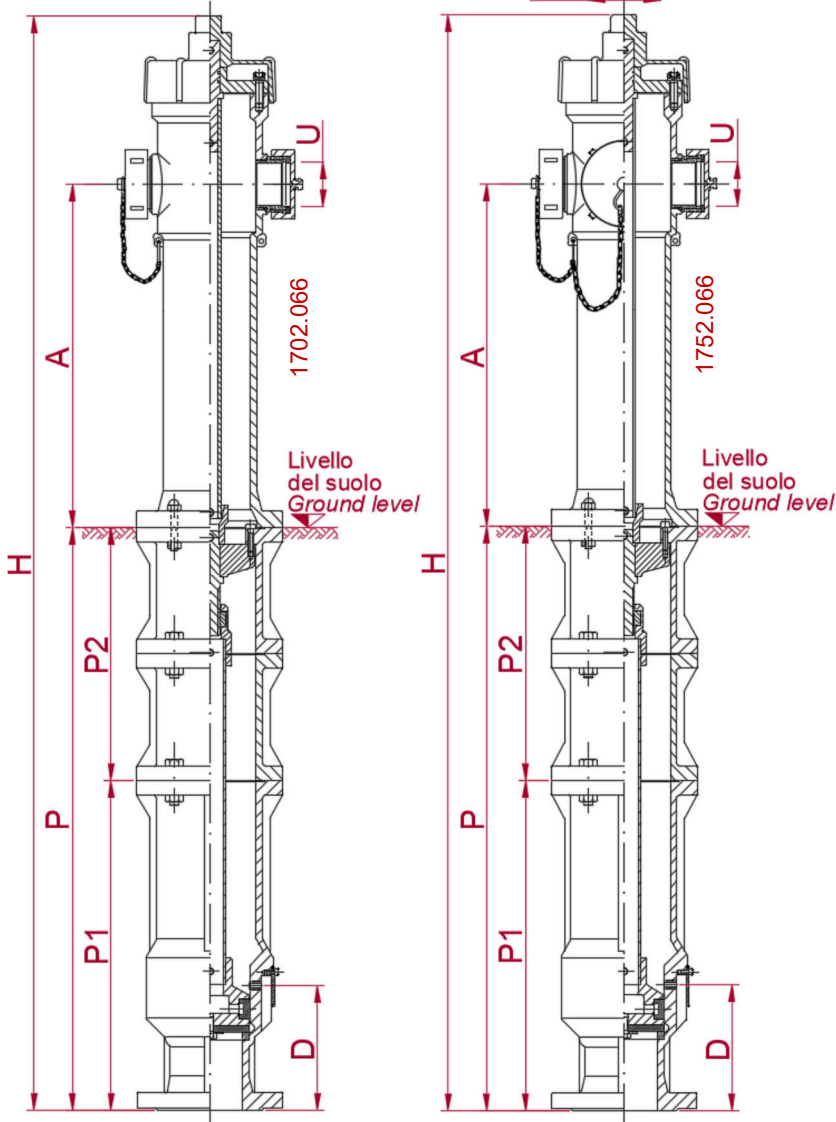

Flangia
Flange

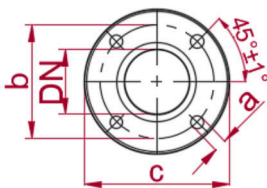

Nota: le dimensioni possono variare senza preavviso
Remark: dimensions might change without prior advice

Fig. 1

DN 50

1702.066—1752.066

IDRANTE - HYDRANT

H	1650mm
A	550mm
P	900mm
P1	500mm
P2	400mm
D	125mm
L	270mm

**ATTACCHI
CONNECTIONS**

U	UNI DN 45
M	UNI DN 70

FLANGIA - FLANGE

DN	50mm
a	19mm
b	125mm
c	165mm

Numero di giri per
apertura completa
dell'idrante
Number of turns to fully
open the hydrant

G	5
---	---



4. COMPONENTI - COMPONENTS

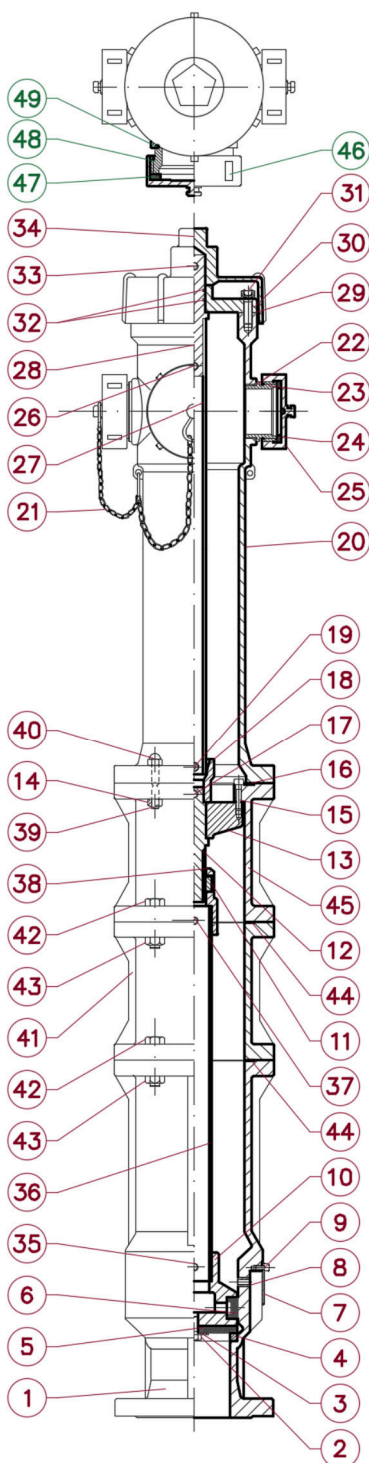
Vista dall'alto
Top viewVista frontale
Front view

Fig. 2

ID	Descrizione	Description	ID Mater.
1	Scatola valvola	Body valve	D
2	Vite M10	Screw M10	A
3	Rondella	Washer	A
4	Anello Sede	Seat ring	B
5	Guarnizione tenuta	Seat seal	E
6	Guarnizione scarico	Drain seal	E
7	Copriscarico	Drain cover plate	A
8	Boccola scarico	Drain sleeve	B
9	Vite M6	Screw M6	A
10	Otturatore	Obturator	D
11	Madrevite	Female nut	B
12	Albero manovra	Stem	B
13	Traversino sistema rottura	Break system support	D
14	Dado M10	Nut M10	A
15	Vite M8	Screw M8	A
16	Guarnizione Flangia	Flange gasket	E
17	Spina elastica	Pin	C
18	Giunto sistema rottura	Break system coupling	D
19	Alberino innesto giunto	Connecting rod	A
20	Colonna con 2 o 3 sbocchi	Shell with 2 or 3 outlets	D
21	Catenella	Chain	A
22	O-ring	O-ring	E
23	Attacco UNI DN45	UNI connection DN45	B
24	Guarnizione UNI	UNI seal	E
25	Tappo filettato UNI 811	Blind cap threaded to UNI 811	D
26	Spina elastica	Pin	C
27	Asta	Operating shaft	A
28	Albero di manovra	Hand wheel shaft	B
29	Guarnizione	Seal	E
30	Coperchio	Hydrant cover	D
31	Vite M10	Screw M10	A
32	O-ring	O-ring	E
33	Spina elastica	Pin	C
34	Cappello di manovra	Hand wheel	D
35	Spina elastica	Pin	C
36	Asta otturatore	Obturator shaft	A
37	Spina elastica	Pin	C
38	Attacco per madrevite	Fitting	D
39	Vite speciale per sistema rottura	Breaking system special Screw	A
40	Dado cieco M 10	Blind nut M10	F
41	Tronchetto prolunga tipo A	Extension type A	D
42	Vite M10	Screw M10	A
43	Dado M10	Nut M10	A
44	Guarnizione flangia	Flange gasket	E
45	Tronchetto prolunga tipo C	Extension type C	D
46*	Tappo filettato UNI 811	Blind cap threaded to UNI 811	D
47*	Guarnizione UNI	UNI seal	E
48*	Attacco UNI DN70	UNI connection DN70	B
49*	O-ring	O-ring	E

* Solo per il modello con tre sbocchi—Only for version with three outlets

5. MATERIALI - MATERIALS

ID mater.	Materiale	Material
A	Acciaio zincato	Galvanized steel
B	Ottone	Brass
C	Acciaio	Steel
D	Ghisa EN GJL 250	Cast iron EN GJL 250
E	Gomma sintetica	Synthetic rubber
F	Acciaio INOX	Stainless Steel



6. RICAMBI - SPARE PARTS

1702.066 2 sbocchi / outlets

COD.	DESCRIZIONE RICAMBI DESCRIPTION OF SPARE PARTS	POSIZIONE DISEGNO (x Quantità inclusa) · vedi fig. 2 DRAWING REFERENCE (x Included pcs.) · see fig. 2															
		1(x1)	4(x1)	7(x1)	8(x1)	9(x1)	44(x1)										
A0072	Scatola valvola A Body valve A	1(x1)	4(x1)	7(x1)	8(x1)	9(x1)	44(x1)										
M58990ALV	Colonna con due sbocchi Shell with two outlets	20(x1)															
M62865LV	Cappellotto di manovra Hand wheel	34(x1)															
A0018	Otturatore completo C* Obturator assembly C*	2(x1)	3(x1)	5(x1)	6(x1)	10(x1)	11(x1)	12(x1)	13(x1)	15(x2)	17(x1)	18(x1)	35(x1)	36(x1)	37(x1)	38(x1)	
A0038	Asta di manovra C Stem assembly C	19(x1)	26(x1)	27(x1)	28(x1)	32(x2)											
A0092	Kit ripristino sistema rottura Break system replacement kit	14(x4)	16(x1)	39(x4)	40(x4)												
A0097	Set completo Bulloni Set of bolts	2(x1)	3(x1)	9(x1)	14(x4)	15(x2)	17(x1)	26(x1)	31(x4)	33(x1)	35(x1)	37(x1)	39(x4)	40(x4)	42(x8)	43(x8)	
A0082	Set completo guarnizioni ** Set of seals **	5(x1)	6(x1)	16(x1)	22(x2)	24(x2)	29(x1)	32(x2)	44(x2)								
M62908	Guarnizione tenuta Seat seal	5(x1)															
M58986ALV	Tronchetto C altezza 200mm* Extension 200mm high*	45(x1)															
M58986LV	Tronchetto A altezza 200mm* Extension 200mm high*	41(x1)															
M58988L	Coperchio Hydrant cover	30(x1)															

* Vale per idranti prodotti a partire dall'anno 2019. Vi invitiamo a contattarci per i prodotti acquistati prima del 2019.

* It applies to hydrants produced starting from the year 2019. Please contact us for products purchased before 2019.

** Questo set include anche guarnizioni che non sono relative a questo modello ma servono per il modello con attacco centrale DN 70

** This kit includes also seals to be employed as spare parts for hydrant with front connection DN 70

1752.066 3 sbocchi / outlets

COD.	DESCRIZIONE RICAMBI DESCRIPTION OF SPARE PARTS	POSIZIONE DISEGNO (x Quantità inclusa) · vedi fig. 2 DRAWING REFERENCE (x Included pcs.) · see fig. 2															
		1(x1)	4(x1)	7(x1)	8(x1)	9(x1)	44(x1)										
A0072	Scatola valvola A Body valve A	1(x1)	4(x1)	7(x1)	8(x1)	9(x1)	44(x1)										
M62891ALV	Colonna con tre sbocchi Shell with three outlets	20(x1)															
M62865LV	Cappellotto di manovra Hand wheel	34(x1)															
A0018	Otturatore completo C* Obturator assembly C*	2(x1)	3(x1)	5(x1)	6(x1)	10(x1)	11(x1)	12(x1)	13(x1)	15(x2)	17(x1)	18(x1)	35(x1)	36(x1)	37(x1)	38(x1)	
A0038	Asta di manovra C Stem assembly C	19(x1)	26(x1)	27(x1)	28(x1)	32(x2)											
A0092	Kit ripristino sistema rottura Break system replacement kit	14(x4)	16(x1)	39(x4)	40(x4)												
A0097	Set completo Bulloni Set of bolts	2(x1)	3(x1)	9(x1)	14(x4)	15(x2)	17(x1)	26(x1)	31(x4)	33(x1)	35(x1)	37(x1)	39(x4)	40(x4)	42(x8)	43(x8)	
A0082	Set completo guarnizioni Set of seals	5(x1)	6(x1)	16(x1)	22(x2)	24(x2)	29(x1)	32(x2)	44(x2)	47(x1)	49(x1)						
M62908	Guarnizione tenuta Seat seal	5(x1)															
M58986ALV	Tronchetto C altezza 200mm* Extension 200mm high*	45(x1)															
M58986LV	Tronchetto A altezza 200mm* Extension 200mm high*	41(x1)															
M58988L	Coperchio Hydrant cover	30(x1)															


* Vale per idranti prodotti a partire dall'anno 2019. Vi invitiamo a contattarci per i prodotti acquistati prima del 2019.

* It applies to hydrants produced starting from the year 2019. Please contact us for products purchased before 2019.



7. DATI IDRAULICI - HYDRAULIC DATA

GRAFICO PERDITA DI CARICO CON UNA BOCCA IN FUNZIONE
PRESSURE DROP WITH ONE OUTLET WORKING

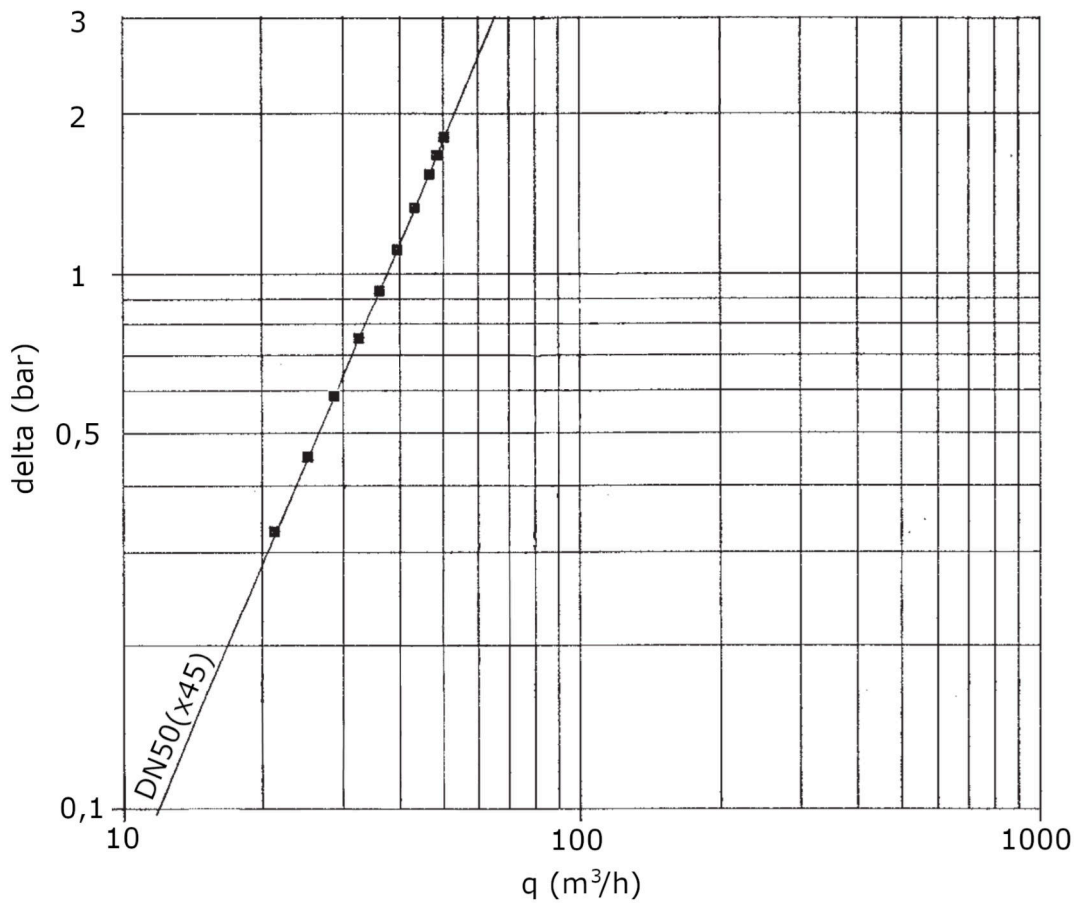

Attenzione: il dato è rilevato con l'idrante in posizione orizzontale. Ai fini del calcolo va aggiunta la perdita di carico dovuta alla differenza di quota geometrica.

Remark: the pressure drop has been obtained with hydrant in horizontal position. To calculate the correct value of the pressure drop the figure shall be increased with pressure drop due to height difference between inlet and outlet.

Fig. 3



8. NOTA IMPORTANTE SULLA TENUTA DELL'IDRANTE

Informazione importante in merito alla tenuta dell'idrante (vedere fig.4).

Talvolta gli installatori lamentano durante le prove di messa in servizio dell'idrante una perdita dal foro di drenaggio. Vi informiamo che gli idranti sono testati al 100% prima della vendita, per cui tale perdita non è ascrivibile, se non in casi eccezionali, ad un difetto di produzione.

Tale perdita si può verificare in due condizioni:

- a. Idrante chiuso. L'idrante viene chiuso ma trafila acqua dal foro di drenaggio. Ciò è dovuto ad un difetto di tenuta della sede. La sede è piana ed il deposito di impurità su di essa determina la non perfetta tenuta della guarnizione dell'otturatore. Consigliamo per questo motivo di installare l'idrante con otturatore chiuso ed eseguire dopo l'installazione un'abbondante lavaggio dell'idrante, aprendolo completamente dopo aver rimosso i tappi delle uscite laterali.
- b. Idrante aperto. L'idrante viene aperto e fuoriesce acqua dal drenaggio. Rispetto al problema precedente esce acqua in pressione. Tale problema è banalmente dovuto al fatto che l'idrante non viene aperto completamente. In questa condizione la guarnizione di scarico, che trasla verticalmente durante la fase di apertura, non ha raggiunto il posizionamento di chiusura del foro e quindi l'acqua continua a fuoriuscire. Il problema si risolve quando si ruota il cappello di manovra in direzione di apertura fino a fine corsa.

8. IMPORTANT NOTE ABOUT HYDRANT TIGHTNESS

Important remark about hydrant tightness (see fig.4).

Troubleshooting: during commissioning of hydrant some installers claim that hydrant leaks from drainage hole. All hydrants are carefully tested after assembling and so only exceptionally leakage is due to production fault. The leakage may occur in two different cases:

- a. *Hydrant closed. When closing hydrant leak is noticed from water drain. Due to the fact the seat of the valve is plane, sinks and impurities lying on it can cause leakage. It's recommended to keep hydrant closed during installation and during commissioning of the system to fully open the hand wheel with outlets opened in order to prevent this problem*
- b. *Hydrant open. When opening hydrant leak is noticed from water drain. In this case pressure of water is much higher than previous case. This problem is due to the fact the hydrant is not completely open. In this condition the drain seal cannot cover the drain hole and therefore water comes out from drain hole. When rotating the hand wheel the seal goes up but only when hydrant is fully opened the correct position of drain seal is settled. To solve the matter the hand wheel shall be fully open enabling the hydrant to work properly*

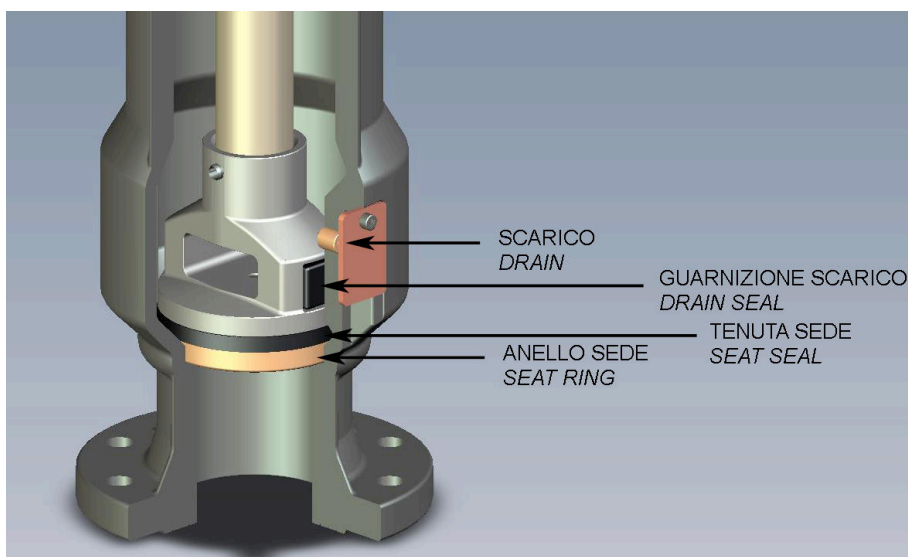


Fig. 4

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso
Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY
Tel.: 0163-568811 Fax: 0163-322022 - info@bocciolone.com